



WPC Teraszburkolat telepítési útmutató



A WPC Teraszburkolat felszereléséhez szükséges eszközök



Akkumulátoros csavarhúzó



Körfűrész




Dekopirfűrész

Lerakáshoz szükséges kiegészítők


- Rozsdamentes csavar - 24 db/m²
- Klipsz - 24 db/m²
- Csavar - 24 db/m²
- Sarokszegőléc 38 x 38 x 2900mm
- Íszegőléc 10 x 70 x 2900mm
- WPC párnafa - 3 m/m²

Telepítés lépései

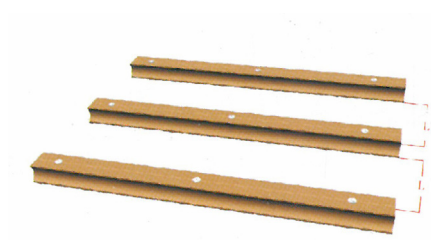


1. Lépés:

Olyan felületet válasszunk a lefektetéshez, mely szilárd, tiszta, enyhén lejtős és egyenletes. A párnafák közötti távolság 33cm legyen (L). A párnafába fúrandó furatok elkészítéséhez elengedhetetlen a fúró használata. A furatok mérete kb. 7mm legyen. Tegyük tipliket az elkészített furatokba, hogy a mellékelt csavarok ne mozogjanak. A párnafák rögzítése a mellékelt csavarokkal történik.

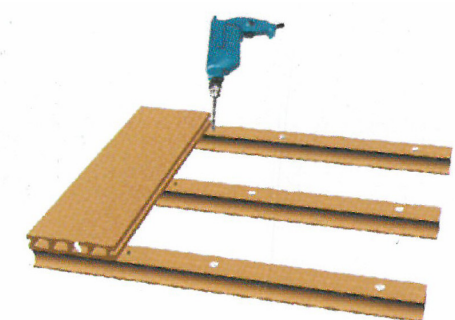


2. Lépés:

A csavarok segítségével rögzítsük az első burkolóelemet a párnafákhoz.

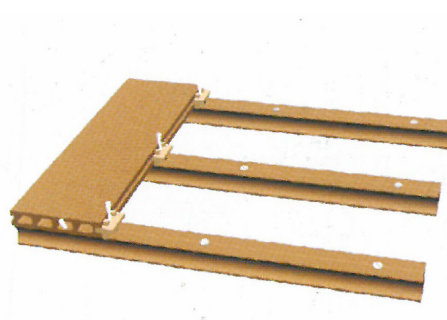


3. Lépés:

Használjuk a mellékelt műanyag klipszet. Minden párnafára helyezzünk egy klipszet, majd a csavarokat helyezzük a furatokba. Még ne csavarjuk be őket!

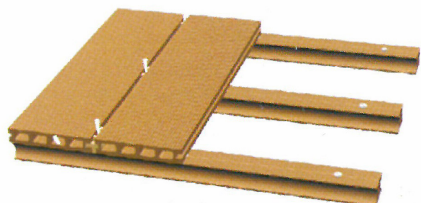

4. Lépés:

Tegyük le a következő burkoló, miután elhelyeztük a klipszeket. Az elemek közötti hézag 5-10mm legyen.

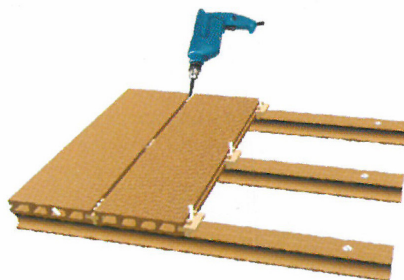

5. Lépés:

Csavarjuk be a csavarokat, majd rögzítsük az újabb klipszeket a második burkolati elem után minden párnafához egyet-egyed. Kövessük a lépéseket, amíg a párnafákat teljesen le nem fedtük.



6. Lépés:

Az utolsó burkolót is rögzítsük a csavarok segítségével.



7. Lépés:

Miután befejeztük a burkolóelemek elhelyezését, helyezzük fel a szegőléceket.